

«18» апреля 2022 г.

AKT

Мною, специалистом испытательного центра Чередниковым В.П., при периодическом техническом освидетельствовании лифта в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт эл. механика ООО «Алания лифт» Канукова А.В.

и представителя владельца лифта ген. директора ООО «Эра» Рамзатова Р.М.
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта, установленного по
адресу: г. Владикавказ, ул. Цоколаева 16 под.2

идентификационный номер лифта рег. № 29659 в соответствии с ГОСТ 34583-2019 (ГОСТ Р 53783-2010- п.70-Приложение к Письму Росаккредитации «О применении стандарта» № 25426/05-ДГ от 15.12.20).

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**

3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**

7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	_____ _____ _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.


Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует двухсторонняя переговорная связь «купе кабины – место нахождения обслуживающего персонала» или диспетчерская связь.	ГОСТ Р 53780 п. 5.5.3.16	До 18.05.2022г.
2	Отсутствует ремонтная телефонная или другая двух сторонняя связь.	ГОСТ Р 53780 п. 5.5.3.17	До 18.05.2022г.
3	Нет освещения шахты.	ГОСТ Р 53780 п. 5.5.6.6	До 18.05.2022г.
4	Не смазан подшипник отводного блока редуктора лебёдки (идёт износ шкива и канатов).	Инструкция по эксплуатации.	До 18.05.2022г.
6	На двери в машинное помещение замок должен открываться снаружи ключом, изнутри без ключа.	ГОСТ Р 53780 п. 5.3.3.8	До 18.05.2022г.
7	Нет роликов на качалках ДШ 1 этажа	Инструкция по эксплуатации	До 18.05.2022г.
8	Машинное помещение захламлено посторонними вещами.	ГОСТ Р 53780 п. 5.3.2	До 18.05.2022г.
9	Мусор в приямке.	Инструкция по эксплуатации.	До 18.05.2022г.
10	Нет лестницы в приямке.	ГОСТ Р 53780 п. 5.2.11.3	До 18.05.2022г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки

Эксперт

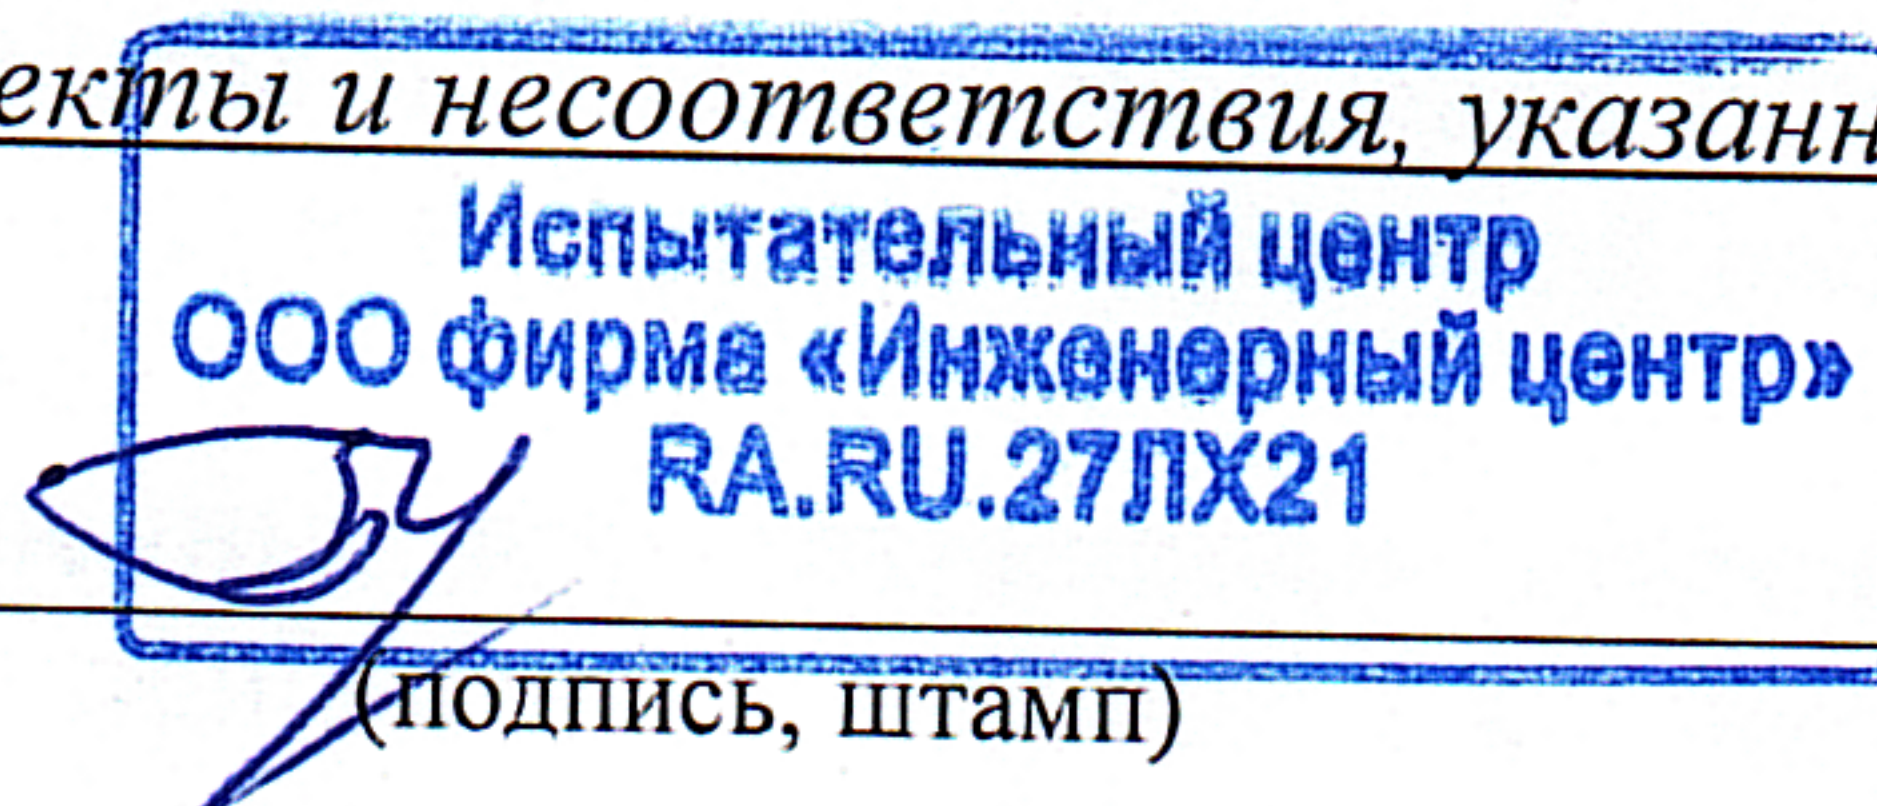

(подпись, штамп)

Чередников В.П.
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись



представитель специализированной

организации

подпись

/Мельницкий В.Ю./
(ФИО)